CHAMBRE D'IONISATION LUDLUM MANUEL D'UTILISATION DU MODÈLE 9-4

Mai 2020

Numéro de série 265751 et numéros de série suivants


CHAMBRE D'IONISATION LUDLUM MANUEL D'UTILISATION DU MODÈLE 9-4

Mai 2020

NUMERO DE SERIE 265751 ET NUMEROS DE SERIE SUIVANTS



	REVISION HISTORY					
E	REV DESCRIPTION DATE BY					
	1	VALID	12/15/2009	DDW		

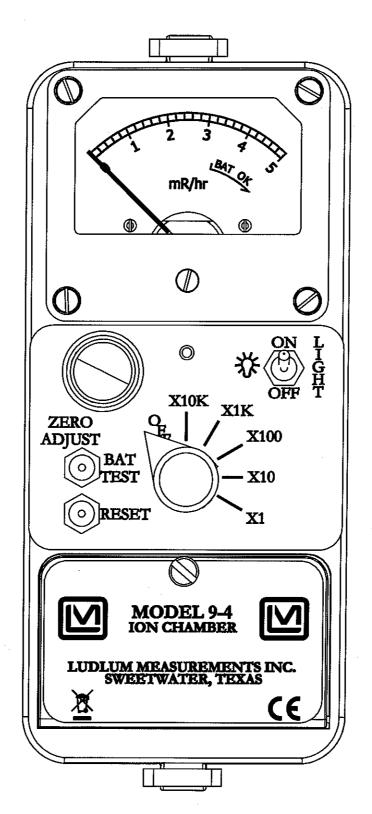

DWN DATE DDW12/15/09	CHK DATE		P DATE 20-10	
DWG NUM:4293-646.iam SCALE: 1:1				
TITLE M 9-4				
LUDLUM MEAS 501 OAK STREET SWEETWATER, TEXAS		SERIES 293	SHEET 646	

STATEMENT OF WARRANTY

Ludlum Measurements, Inc. warrants the products covered in this manual to be free of defects due to workmanship, material, and design for a period of twelve months from the date of delivery. The calibration of a product is warranted to be within its specified accuracy limits at the time of shipment. In the event of instrument failure, notify Ludlum Measurements to determine if repair, recalibration, or replacement is required.

This warranty excludes the replacement of photomultiplier tubes, G-M and proportional tubes, and scintillation crystals which are broken due to excessive physical abuse or used for purposes other than intended.

There are no warranties, express or implied, including without limitation any implied warranty of merchantability or fitness, which extend beyond the description of the face there of. If the product does not perform as warranted herein, purchaser's sole remedy shall be repair or replacement, at the option of Ludlum Measurements. In no event will Ludlum Measurements be liable for damages, lost revenue, lost wages, or any other incidental or consequential damages, arising from the purchase, use, or inability to use product.

RETURN OF GOODS TO MANUFACTURER

If equipment needs to be returned to Ludlum Measurements, Inc. for repair or calibration, please send to the address below. All shipments should include documentation containing return shipping address, customer name, telephone number, description of service requested, and all other necessary information. Your cooperation will expedite the return of your equipment.

LUDLUM MEASUREMENTS, INC. ATTN: REPAIR DEPARTMENT 501 OAK STREET SWEETWATER, TX 79556

800-622-0828 325-235-5494 FAX 325-235-4672

Universe Technical Translation Mai 2020

Universe Technical Translation Mai 2020

Précautions de sécurité

Dans l'intérêt de la sécurité, ce manuel contient de nombreuses observations, mises en gardes et avertissements qui doivent être suivis pour protéger l'utilisateur et l'instrument de tout préjudice.

AVERTISSEMENT

L'opérateur ou l'organisme compétent est averti que le non-respect des procédures d'exploitation, de manipulation ou de maintenance pourrait avoir comme conséquence la mort, des blessures graves ou un danger à long terme pour la santé.

CAUTION

Attention - l'opérateur ou l'organisme compétent est prié de noter que la protection assurée par l'équipement pourrait être dégradée en cas d'utilisation ou de manipulation non conforme aux spécifications de Ludlum Measurements, Inc.

Remarque

L'opérateur ou l'organisme compétent doit porter une attention particulière aux informations fournies, sous peine d'endommager ou de provoquer un dysfonctionnement de l'instrument.

PRECAUTIONS DE SECURITE GENERALES

Les précautions de sécurité générales suivantes s'appliquent à l'opérateur de l'instrument pendant toutes les phases de fonctionnement. Ces précautions doivent être suivies sinon l'instrument pourrait ne plus fournir la protection nécessaire pour laquelle il était destiné.

NE PAS ENLEVER LE CHÂSSIS DU BOÎTIER, AVEC DES PILES INSTALLÉES

Dans des conditions normales d'utilisation, le châssis de l'instrument doit toujours être fixé au boîtier. S'il fallait que le châssis soit séparé du boîtier, il est vivement recommandé à l'opérateur de prendre les précautions suivantes pour éviter tout contact avec les parties actives dangereuses :

- 1. Mettez l'instrument hors tension et enlevez les piles.
- 2. Laissez l'instrument se stabiliser pendant une minute avant d'accéder aux composants internes.

NE PAS IMMERGER DANS L'EAU

L'instrument répond aux prescriptions énoncées dans la norme ANSI N42.17C en matière d'exposition à l'humidité ; toutefois, l'instrument n'étant pas imperméable, il ne doit jamais être immergé dans l'eau.

AVERTISSEMENTS APPLICABLES AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dans le présent manuel, on utilise des images visuelles pour mettre l'accent sur les dangers possibles associés au fonctionnement, à la manipulation ou à la maintenance de l'instrument. Les définitions suivantes sont fournies pour décrire ces dangers ; toutefois, Ludlum Measurements ne peut apporter aucune garantie quant à l'ampleur des dangers présents.



PRODUIT CHIMIQUE – Ce pictogramme indique que la manipulation de la matière peut causer des brûlures ou des irritations cutanées.



CHOC ÉLECTRIQUE – Ce pictogramme indique qu'un contact physique avec les composants internes de l'instrument peut occasionner un choc électrique à moins de prendre les précautions nécessaires.



SURFACE CHAUDE – Ce pictogramme indique que le ou les composants pourraient être chauds et provoquer des brûlures cutanées.



POISON – Ce pictogramme indique que le contenu peut s'avérer dangereux pour la santé s'il est consommé.

MARQUAGES DE L'INSTRUMENT

La chambre d'ionisation du modèle 9-4 est marquée des symboles suivants :



Poubelle barrée – ce symbole avise le consommateur que le produit mis au rebus ne doit pas être mélangé avec les déchets municipaux non triés ; chaque matériau doit être séparé. Ce symbole figure sur le couvercle du compartiment à piles.



La marque « CE » sert à indiquer que cet instrument est un produit dont l'utilisation est approuvée au sein de l'Union européenne.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
IDENTIFICATION DES COMMANDES ET DES FONCTIONS	2
MISE EN ROUTE	3
DEBALLAGE ET RE-EMBALLAGE	
INSTALLATION DES PILES	
VERIFICATION DES PILES	
CONTROLE DE FONCTIONNEMENT	
LA THEORIE TECHNIQUE DU FONCTIONNEMENT	7
CHAMBRE	
FENETRE DE LA CHAMBRE	
ÉLECTROMETRE	
CHANGEMENT DE GAMME	
REINITIALISATION	
AJUSTEMENT DU DECALAGE	
MISE A ZERO	
GAMME D'ETALONNAGE	
CHANGER DE GAMME	
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES	10
NETTOYAGE ET MAINTENANCE	11
PRECAUTIONS	11
Maintenance	11
RÉÉTALONNAGE	11
ENTREPOSAGE	12
DESICCANT	12
SPECIFICATIONS	14
RECYCLAGE	17
LISTE DES PIECES	18
DESSINS	23
TABLE DES FIGURES	
Figure 1 – Installation et enlèvement des piles	A
Figure 2 – Installation et enlevement des piles	4 5

Section

Introduction

e modèle 9-4 de Ludlum est un instrument de chambre d'ionisation à cinq gammes servant à mesurer des rayonnements bêta-gamma jusqu'à 50 R/h. La paroi de la chambre mesure 1000 mg/cm², boîtier d'instrument compris. Un écran bêta escamotable de 1000 mg/cm² permet d'effectuer des mesures bêta à l'aide d'une fenêtre 7 mg/cm².

Un sélecteur à six positions sélectionne le mode **OFF** (Arrêt) et les multiplicateurs ×10K, ×1K, ×100, ×10 et ×1. La face standard du compteur comprend un cadran de 0 à 5 mR/h. D'autres caractéristiques incluent un commutateur bascule **LIGHT** (Lumière) servant à activer le voyant d'une LED blanche, un bouton-poussoir **RESET** (Réinitialiser) et un bouton **ZERO ADJUST** (Mise à zéro). Toutes les commandes d'étalonnage sont effectuées numériquement à l'aide d'un kit spécial d'étalonnage (numéro de pièce : 4293-676) disponible chez Ludlum Measurements. Ce kit comprend un boîtier d'instrument spécial, un kit d'étalonnage de pression, tous les câbles nécessaires et un logiciel de gestion.

Le kit d'étalonnage du modèle 9-4 offre la possibilité d'effectuer des étalonnages de température et de pression. La compensation de température et de pression permet ainsi à l'instrument de réaliser des mesures dans une limite de 20 % de la valeur vraie, même quand la température varie de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F), dans une limite de 15 %, lorsque la pression varie de 70 kPa à 106 kPa.

L'appareil est alimenté par deux piles « D ». Un jeu de piles alcalines neuves doit durer plus de 400 heures. Il est possible de mettre en place un shunt interne pour que la tension de la paroi du détecteur reste uniforme quand l'appareil est **OFF** (Arrêt). Cette façon de faire réduit le délai normal du démarrage à froid de quinze minutes.

MODÈLE 9-4 Manuel technique Section 2

Section

Identification des commandes et des fonctions

Sélecteur de gamme: Ce commutateur offre les six positions suivantes **OFF** (Arrêt), **×10K**, **×1K**, **×100**, **×10** et **×1**. Tourner le sélecteur de gammes de la position **OFF** (Arrêt) à l'une des positions de multiplicateur de gamme (**×10K**, **×1K**, **×100**, **×10**, and **×1**) permet à l'opérateur de bénéficier d'une gamme totale allant de 0 à 50,000 mR/h. Multipliez la valeur affichée de l'échelle par le multiplicateur pour déterminer la valeur réelle obtenue.

BAT TEST: Appuyez sur ce commutateur pour vérifier la pile. Le compteur devrait afficher l'échelle de **BAT TEST** (Vérification de pile). Pour la vérification des piles, le commutateur de gamme peut être dans n'importe quelle position à l'exception de **OFF** (Arrêt).

Commutateur bascule LIGHT ON-OFF: En position **ON** (Marche), ce commutateur excite le voyant lumineux de la LED blanche située dans le compartiment du compteur.

ZERO ADJUST (Mise à zéro): C'est une commande d'un tour complet qui prévoit une compensation de la dérive de l'électromètre. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **RESET** (Réinitialiser) pendant cinq secondes, puis faites l'ajustement nécessaire pour obtenir un affichage à zéro.

Bouton RESET: Le circuit de réinitialisation **(RESET)** met la chambre à la terre et ouvre la connexion de la chambre à l'électromètre. Cette action cause une perturbation ascendante marquée sur les échelles ×1 et ×10. Tenez enfoncé le bouton **RESET** (Réinitialiser) pendant cinq secondes pour permettre au phénomène de se dissiper. Une fois le commutateur **RESET** relâché, la chambre est reconnectée à l'électromètre, et une perturbation descendante marquée se produira. Attendez cinq secondes pour que la situation se rétablisse.

Écran bêta (sur le fond): Cet écran escamotable permet de réaliser une exposition au rayonnement bêta avec une épaisseur de fenêtre de 7 mg/cm². Quand le tiroir est fermé, la fenêtre est de 1000 mg/cm². Enfoncez le bouton sur le côté de l'ensemble à tiroir pour relâcher le tiroir. Relâchez le bouton pour garder le tiroir ouvert ou fermé.

Section

3

Mise en route

Déballage et ré-emballage

Retirez le certificat d'étalonnage du carton et rangez-le en lieu sûr. Retirez l'instrument et tous les accessoires et assurez-vous que tous les articles de la liste de colisage sont bien dans le carton.

Pour renvoyer un instrument en vue de le faire réparer ou étalonner, veillez à suffisamment l'emballer pour éviter toute détérioration lors du transport et apposez les étiquettes de mise en garde appropriées pour favoriser une manipulation soigneuse. Les articles et informations qui suivent doivent aussi être joints pour assurer un traitement rapide de la demande relative à votre équipement :

- instrument et câbles(s) correspondants
- brève description de la raison du retour
- description du service demandé
- adresse d'expédition de retour
- nom et numéro de téléphone du client

Configuration de l'instrument

Le modèle 9-4 propose deux options pour la tension de la paroi de la chambre. Un cavalier interne peut être sélectionné pour maintenir la tension de la paroi de la chambre pendant que l'instrument est hors tension. Cette option permet d'obtenir un temps de stabilisation de trois minutes, donc plus rapide, quand l'instrument est fréquemment utilisé. Si l'instrument n'est pas souvent utilisé, il est recommandé de ne pas avoir recours à cette option, car elle épuise les piles.

Remarque

L'expédition de l'instrument se fait en maintenant la tension de la paroi de la chambre alors que l'instrument est hors tension.

En présence d'une tension de paroi continue et d'un instrument hors tension, la durée de la pile est d'environ six mois. Sans cette option, la pile ne s'épuise pas, car l'instrument est hors tension ; toutefois, un temps de stabilisation de 15 minutes est nécessaire que l'échelle ×1 se stabilise à 0,1 mR/h.

Installation des piles

Assurez-vous que le sélecteur de gamme du modèle 9-4 est en position **OFF** (Arrêt). Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en appuyant sur la vis de serrage et en la faisant tourner d'un quart de tour en sens antihoraire. Insérez deux piles « D » dans le compartiment.

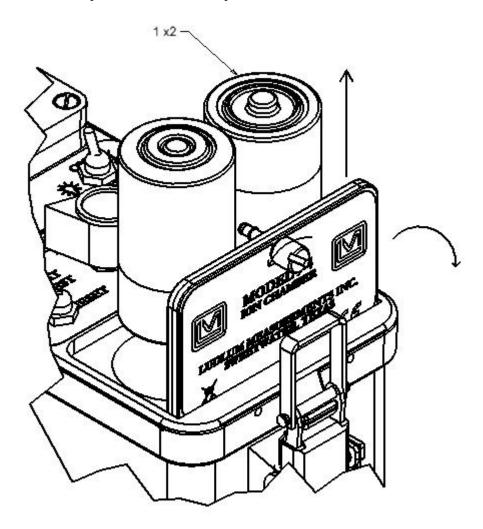


Figure 1 – Installation et enlèvement des piles

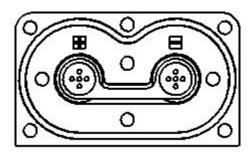


Figure 2 – Marques internes sur la porte du compartiment à piles

Notez les marques (+) et (-) à l'intérieur du support à piles (voir la Figure 2 – Marques internes sur la porte du compartiment à piles). Respectez la polarité indiquée par ces marques. Insérez les deux piles dans le sens indiqué par ces marques. Refermez le couvercle du compartiment à piles, puis appuyez sur la vis de serrage et faites-la tourner d'un quart de tour en sens horaire.

NOTE

La borne centrale d'une pile électrique est positive. Les piles sont insérées dans le compartiment à piles en sens contraires.

Vérification des piles

Les piles doivent être vérifiées chaque fois que l'instrument est mis sous tension. Cela se fait en appuyant simplement sur le bouton **BAT TEST** (Vérification des piles). Assurez-vous que l'aiguille du compteur dévie sur la partie vérification des piles de l'échelle du compteur. Si le compteur ne réagit pas, contrôlez visuellement si les piles ont été correctement installées. Remplacez-les au besoin.

Contrôle de fonctionnement

Pour assurer que l'instrument fonctionne convenablement entre les étalonnages et les périodes de non-utilisation, le contrôle de fonctionnement suivant doit être effectué avant utilisation. Une lecture de référence avec une source de vérification doit être obtenue au moment de l'étalonnage initial ou le plus tôt possible pour confirmer que l'instrument fonctionne correctement. Dans chaque cas, veillez à obtenir une lecture correcte pour chaque échelle. Si l'instrument fait défaut de lire dans les 20 % d'une lecture correcte, il devrait être envoyé dans une installation d'étalonnage pour être étalonné.

Tournez le commutateur de gamme de l'instrument à la position ×1.

REMARQUE

Le passage du sélecteur de ×100 à ×10 va entraîner une perturbation transitoire du compteur. Cette perturbation, qui est normale, est causée par un relais à gamme interne.

Donnez le temps à l'échelle ×1 de se stabiliser.

Appuyez sur le bouton **RESET** (Réinitialiser) et tenez-le enfoncé. Tournez le bouton **ZERO ADJUST** (Mise à zéro) jusqu'à ce vous obteniez une lecture de zéro sur le compteur. Relâchez le bouton **RESET**.

REMARQUE

Le circuit de réinitialisation (**RESET**) met la chambre à la terre et ouvre la connexion de la chambre à l'électromètre. Cela cause normalement une perturbation transitoire sur l'échelle ×1 ou ×10. Dans le cas de ces deux gammes, l'aiguille du compteur affichera un « compte à rebours » de cinq à zéro si on appuie sur le bouton **RESET** ou si on le relâche. Dans le cas de ces deux gammes inférieures, l'utilisateur doit tenir enfoncé le bouton **RESET** pendant cinq secondes pour permettre au phénomène de se dissiper.

Exposez l'instrument à une source de vérification. Observez que le résultat de la lecture du compteur augmente au fur et à mesure que la source de vérification se rapproche de l'instrument.

REMARQUE

Les dépressions latérales du boîtier de l'instrument indiquent le milieu de la chambre.

Ouvrez l'écran bêta et exposez la source de vérification au milieu de la fenêtre de la chambre. Après un temps de stabilisation, la lecture affichée de l'instrument doit être comprise dans la limite de 20 % de la référence de source de vérification.

Attention

Si l'instrument n'est pas manipulé avec soin, la fenêtre en polyester métallisé à l'arrière de l'instrument peut être endommagée par l'ouverture du tiroir. Cette fenêtre est fragile et peut se perforer très facilement.



La théorie technique du fonctionnement

Chambre

Le boîtier de la chambre est construit en acrylique et est revêtu de carbone à l'intérieur et à l'extérieur. La tension de la paroi interne est maintenue à environ -90 volts. La paroi externe est soumise à un potentiel (tension) de veille (d'environ 1,5 volts).

L'électrode est connectée à l'entrée de l'électromètre et est maintenue à une tension de veille par l'électromètre.

Fenêtre de la chambre

La fenêtre de la chambre comprend trois parties. L'écran bêta de 1000 mg/cm² est en résine phénolique. Une couche de 3,5 mg/cm² de polyester métallisé et aluminé est collée au fond du boîtier. Une couche de 3,5 mg/cm² de polyester métallisé et aluminé recouvre la chambre d'ionisation résultant en une épaisseur de fenêtre de 7 mg/cm² avec le tiroir bêta ouvert et une fenêtre de 1000 mg/cm² lorsque le tiroir bêta est fermé.

Électromètre

L'électromètre comprend U1, R2 et les composants connexes. Sur l'échelle **×1**, RL1 et RL2 sont ouverts. Suite à la conduction dans la chambre vers la paroi négative, la broche 8 de U1 devient légèrement négative, entraînant la broche 4 de U1 à devenir positive, faisant passer le courant par R2, et gardant la broche 8 de U1 près de la tension de veille (+1,5 volts).

Si la chambre est exposée à un champ de 5 mR/h, le courant de la chambre sera d'environ 70 fA (70 x 10⁻¹⁵ amps) et la tension sortie de l'électromètre sera de 35 mV (0,035 V) par rapport à la tension de veille. À 50 mR/h dans la gamme x10, la tension sortie sera de 350 mV (0,35 V) par rapport à la tension de veille.

Changement de gamme

Quand l'instrument est commuté à la gamme ×100, ×1K, ou ×10K, RL1 est fermé, réduisant de ce fait la résistance de réaction à environ 4,2 x 10° ohms. À 500 mR/h dans la gamme x100, le courant de la chambre sera d'environ 7 pA (7 x 10⁻¹² amps) et la sortie tension à la broche 6 de U1 sera d'environ 30 mV (0,03 V). Les sorties tension d'échelle complète par rapport à la tension de veille des gammes x1K et x10K sont de 300 mV (0,3 V) et 3 V respectivement.

Réinitialisation

Le relais RL2 permet à la chambre d'être mis en veille et à l'électromètre d'être isolé pour la compensation de l'entrée du courant de polarisation.

Ajustement du décalage

L'amplificateur opérationnel de l'électromètre aura une certaine tension de décalage. La commande d'étalonnage interne R111 fournira une tension de décalage qui peut être ajustée pour annuler la tension de décalage del'électromètre. Placez l'instrument dans un champ de moins de 0,1 mR/h, puis sélectionnez l'échelle ×100 et ajustez R111 pour une lecture de compteur zéro.

Mise à zéro

La fonction primaire de la mise à zéro est de contrôler l'entrée du courant de polarisation dans l'électromètre. **RESET** (SW1) étant fermé, le relais de réinitialisation (RL2) ouvre l'entrée électromètre et met la sortie chambre en veille. En gardant **RESET** fermé, l'entrée du courant de polarisation ajustée à l'aide de la commande du zéro pour obtenir à une lecture du compteur à zéro.

Remarque

Allouez cinq secondes de période de rétablissement pour que le compteur se stabilise avant et après avoir utilisé le bouton **RESET** (Réinitialiser) sur les échelles ×1 et ×10.

Gamme d'étalonnage

La tension d'échelle complète pour la sortie de l'électromètre, à la broche 4 de U1 (carte de l'électromètre 5293-711) est d'environ +0,03 volts pour la gamme ×1; 0,3 volts pour la gamme ×10; +0,03 volts pour la gamme ×100; et +0,3 volts pour la gamme ×1K. Dans le cas de la gamme ×10K, elle est quelque peu inférieure à +3 volts en raison de la collection non linéaire.

Sur l'échelle ×1, la tension de l'électromètre est couplée à une série d'amplificateurs opérationnels par le commutateur analogique U102A. U101 fournit un gain. U100 fournit un gain et réduit la sortie et la référence de la tension de veille à 0,2 volts. La sortie tension à la broche 1, de U100 est d'environ 2 volts à l'échelle complète. Les échelles supérieures suivent le même mécanisme au moyen de commutateurs analogiques sélectionnés par le commutateur de gamme.

La tension sortie de U100 est connectée au microprocesseur U110 qui permet l'étalonnage, la correction de température et la correction altitmétrique.

La tension de référence du signal est de 0,2 volts à la sortie du convertisseur A/N U112 et permet une lecture de compteur au-dessous de zéro en utilisant la commande de mise à zéro.

Changer de gamme

Après avoir détecté la gamme sélectionnée, le microprocesseur U110 sélectionne le commutateur analogique approprié (U102A, U102B, ou U103A) pour le signal.

Une constante d'étalonnage est alors fournie par le microprocesseur pour chaque gamme.

Dans le cas particulier de l'échelle **×10K**, le microprocesseur fournit aussi une correction de linéarité.

Chaque gamme peut être étalonnée par un kit d'équipement d'étalonnage, connecté à P102.

Alimentations électriques

Le fonctionnement de l'instrument est assujetti à six tensions.

U108 et les composants associés génèrent -90 volts pour la tension de la paroi de la chambre. L'alimentation sera continue avec l'instrument hors tension si un cavalier est mis en place entre les broches 1 et 2 de JP100. Si l'opérateur choisit de mettre la paroi hors tension quand l'instrument est éteint, le cavalier devra alors être déplacé aux broches 2 et 3 de JP100.

U105 et les composants associés génèrent +5 volts pour les circuits de la carte mère.

U106 fournit +2,5 volts pour une tension régulée de référence.

VR100 fournit +4,85 volts à l'électromètre.

U107 et les composants associés fournissent 1,5 volt pour la tension de veille de l'électromètre.

U104 fournit une tension de référence de 0,2 volts pour le compteur.

Section

5

Nettoyage et maintenance

Précautions

La maintenance de l'instrument consiste à le garder propre et à vérifier régulièrement les piles, les dessicants et l'étalonnage. L'extérieur du modèle 9-4 (en excluant la paroi de la chambre) peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide, en n'utilisant que de l'eau comme agent mouillant. Ne jamais immerger l'instrument dans un liquide. Observez les précautions suivantes lors du nettoyage ou de la maintenance de l'instrument :

- 1. Mettez l'instrument hors tension **(OFF)** et enlevez les piles.
- 2. Laissez l'instrument se stabiliser pendant une minute avant de nettoyer l'extérieur ou d'accéder aux composants internes à des fins de maintenance.

🛕 Avertissement



Accéder aux composants internes à des fins de maintenance accroît le risque de choc électrique si ces mesures ne sont pas suivies.

Maintenance

RÉÉTALONNAGE

Le réétalonnage doit se faire après l'entretien ou le réglage de l'instrument. Un réétalonnage n'est normalement pas requis après un nettoyage de l'instrument, une utilisation de desiccant, ou un remplacement de piles.

Remarque

Ludlum Measurements, Inc. recommande l'étalonnage à des intervalles d'au plus un an. Vérifiez les réglementations appropriées pour déterminer les intervalles requis.

Ludlum Measurements offre un service de prestations complètes de réparation et d'étalonnage. Nous réparons et étalonnons non seulement nos propres instruments, mais aussi ceux de la plupart des autres fabricants. Des procédures d'étalonnage sont disponibles sur demande pour les clients qui choisissent d'étalonner leurs propres instruments.

ENTREPOSAGE

Les piles peuvent être enlevées chaque fois que l'instrument est en entreposage. Une fuite des piles peut causer une corrosion des contacts de la pile, qui doit être enlevée par raclage et/ou lavée en utilisant une solution pâteuse de bicarbonate de soude et d'eau.

Attention

Même si cet instrument fonctionne à des températures ambiantes très élevées, un défaut de scellement de la pile peut survenir à des températures aussi basses que 37 °C (100 °F). Un défaut de scellement pourrait causer de la corrosion sur les contacts de la pile.

DESICCANT

Enlevez le boîtier de l'instrument et observez le dessicant dans la boîte de plastique transparent. Si le dessicant est bleu, fermez le boîtier et utilisez l'instrument. Si le dessicant est rose , remplacez-le par une nouvelle boîte. La sangle de retenue peut être desserrée en appuyant sur l'onglet du milieu vers la sangle.







La silice utilisée dans la boîte de dessicant peut causer une irritation cutanée si elle est manipulée directement. Veuillez prendre les précautions nécessaires pour éviter un contact

physique à long terme avec la silice. Si une manipulation du produit s'avérait nécessaire, évitez de vous frotter les yeux ou de mettre les mains dans la bouche ou autour, car la silice peut aussi causer une irritation du tube digestif. Après la manipulation, se laver avec un savon doux et de l'eau.

Le dessicant rose (mouillé) peut être recyclé en le plaçant dans un four à une température de 55 °C (131 °F) pendant trois heures ou dans un four à microondes pendant 10 secondes à haute température. En présence d'une vapeur d'eau apparente, essuyez l'eau et chauffez pendant encore 10 secondes.

Répétez jusqu'à ce que la boîte et le dessicant soient apparemment secs. Quand il est complètement sec, le dessicant est de couleur bleue.





La boîte de desiccant peut être CHAUDE quand on la sort du micro-ondes ou du four! Faites attention à ne pas vous brûler.

Si l'instrument est rangé dans un endroit très humide, les changements rapides de température doivent être évités. Une armoire de rangement avec une ampoule d'éclairage à l'intérieur est un moyen de garder l'instrument dans un environnement légèrement plus chaud que la température ambiante et d'éviter les problèmes dus à des changements rapides de température et d'humidité.



Spécifications

Linéarité: lecture dans une limite de 10 % de la valeur vrai

Gamme: 0-500 mSv/h (0-50,000 mR/h)

Chambre:

Construction de la paroi de la chambre : acrylique, revêtu de carbone

Volume de la chambre : 220 cm³ (13,4 pouces³)

Fenêtre : de 7 mg/cm² en polyester métallisé

Aire de la fenêtre : $40 \text{ cm}^2 (6,2 \text{ pouces}^2)$

Écran bêta: escamotable, 1000 mg/cm², en résine phénolique, avec

tiroir

Facteur bêta: quand l'instrument est exposé à une plaque d'uranium

appauvri de 234 mrad/h:

Lecture avec le tiroir ouvert : 50 mR/h

Lecture avec le tiroir fermé : 1,2 mR/h

Ainsi, le facteur bêta = 234 divisé par (50 moins 1,2) = 4,8

Réponse énergétique : dans une limite de 20 % de la valeur vraie de 40

keV à 2 MeV

Interférence magnétique : Une utilisation de l'instrument dans des champs magnétiques élevés peut occasionner la fermeture des relais Reed (utilisé par le commutateur de zéro et de gamme). Utilisez une source de rayonnement de vérification pour assurer un fonctionnement correct.

Multiplicateurs: ×1, ×10, ×100, ×1K, and ×10K sélectionnés par un commutateur de gamme du panneau avant. Un mouvement de perturbation du compteur se produira lorsqu'on commute entre les

gammes ×10 et ×100; allouez trois secondes pour que le compteur se stabilise dans les échelles ascendantes et 15 secondes dans les échelles descendantes.

Bruit: Environ toutes les trois minutes une « secousse » ascendant peut être remarqué sur l'échelle ×1. Ceci est dû au bruit de fond cosmique normal.

Réponse: environ cinq secondes pour une dérivation finale de 90 % du compteur sur les échelles ×1 and ×10, et trois secondes sur les échelles ×100, ×1K, et ×10K.

Temps de stabilisation: pour l'échelle ×1 et si l'option de la tension de la paroi est maintenue lorsque l'instrument est hors tension, l'échelle se stabilisera à 0,1 mR/h en l'espace de trois minutes. Si l'option de la tension de la paroi n'est pas retenue, allouez 15 minutes pour que l'échelle ×1 se stabilise à 0,1 mR/h.

Réinitialiser: Le circuit de réinitialisation (**RESET**) met la chambre à la terre et ouvre la connexion de la chambre à l'électromètre. Cela cause normalement une perturbation transitoire sur l'échelle ×1 ou ×10. Dans le cas de ces deux gammes, l'aiguille du compteur affichera un « compte à rebours » de cinq à zéro si on appuie sur le bouton **RESET** ou si on le relâche. Dans le cas de ces deux gammes inférieures, l'utilisateur doit tenir enfoncé le bouton **RESET** pendant cinq secondes pour permettre au phénomène de se dissiper.

Mise à zéro : commande permettant de retrancher un bruit de fond limité et utilisé aussi pour compenser la dérive de l'électromètre.

Vérification des piles : les piles sont bonnes si l'aiguille du compteur se trouve au-dessus de la marque **BAT OK** quand on appuie sur le bouton-poussoir **BAT TEST**. À 2,1 Vcc, l'aiguille du compteur repose sur le bord de la zone **BAT OK** quand on appuie sur le bouton-poussoir **BAT TEST**.

Dépendance de la batterie : la modification de l'étalonnage de l'instrument a moins de 5 % d'effet sur les piles

Autonomie: environ 400 heures d'usage normal sans affichage de lumière; durée de la pile quand l'instrument est hors tension, mais que la tension de la paroi est maintenue pendant environ six mois.

Construction : aluminium moulé et étiré avec une couche de peinture de poudre beige et des étiquettes de subsurface en lexan imprimées

Dimensions: 23,4 x 8,9 x 21,6 cm (9,2 x 3,5 x 8,5 pouces) (Hauteur x Largeur x Longueur), poignée de l'instrument comprise

Gamme hygrométrique : en présence d'une humidité relative de 40% à 90%, la lecture est maintenue dans une limite de 15% des conditions standards (40% HR à 22 °C - lecture)

Compteur: arc de 6,4 cm (2,5 pouces), mA, suspension à pivot-pierre

Cadran de compteur : BAT TEST, 0-5 mR/h linéaire pour des gammes ×1 à travers ×10K

Pollution : de degré 3 (suivant la définition de la norme IEC 664) (En raison de la condensation, il se produit une pollution conductrice ou une pollution sèche non conductrice qui devient conductrice. Elle se retrouve dans les environnements industriels ou les chantiers de construction, considérés comme des environnements difficiles).

Alimentation : deux piles « D » logées dans un compartiment scellé, accessible de l'extérieur.

Plage de température : -20 à 50 °C (-4 à 122 °F) ; la compensation de température maintient l'étalonnage dans une limite de 20 % de lecture à 22 °C (72 °F) sur la plage complète de température

Poids: 1,9 kg (4,2 lb), piles comprises

Section

Recyclage

udlum Measurements, Inc. soutient le recyclage des produits électroniques qu'elle produit dans le but de protéger l'environnement et de respecter les visées de tous les organismes régionaux, nationaux et internationaux qui promeuvent des systèmes de recyclage viables du point de vue économique et environnemental. À cette fin, Ludlum Measurements, Inc. s'efforce de fournir au consommateur de ses marchandises des informations concernant la réutilisation et le recyclage des différents types de matériaux utilisés dans ses produits. Vu le grand nombre d'organismes différents concernés, tant publics que privés, il est évident qu'une myriade de méthodes peut être utilisée dans le processus de recyclage. En conséquence, Ludlum Measurements, Inc. ne privilégie aucune méthode, mais désire simplement informer les consommateurs de la gamme de matériaux recyclables présents dans ses produits, pour que l'utilisateur soit en mesure de suivre toutes les législations locales et nationales.

Les types de matériaux recyclables qui suivent sont présents dans les produits électroniques de Ludlum Measurements, Inc. et doivent être recyclés séparément. Cette liste n'est pas exhaustive et ne suggère nullement que tous ces matériaux sont présents dans chaque pièce d'équipement :

Piles Verre Aluminium et acier inoxydable

Circuit imprimés Plastiques Afficheur à cristaux liquide (LCD)

Les produits de Ludlum Measurements, Inc. qui ont été mis sur le marché après le 13 août 2005 sont munis d'une étiquette avec un symbole reconnu internationalement comme la « poubelle barrée ». Ce symbole avise le consommateur que le produit mis au rebus ne doit pas être mélangé avec les déchets municipaux non triés ; chaque matériau doit être séparé. Le symbole figurera près de la prise c.a., sauf dans le cas des équipements portables où il figurera sur le couvercle du compartiment à piles.

Le **symbole** est le suivant :





Liste des pièces

Les pièces suivantes sont comprises avec le modèle 9-4 de chambre d'ionisation à cinq gammes (Numéro de pièce 48-3739)

	Référence	Description	Numéro de pièce
Modèle 9-4 chambre d'ionisation	Figures 1 et 4	Modèle 9-4 - Chambre d'ionisation sans accessoire	4293-646
Batteries	Figure 2-1 (x2)	Pile D Duracell Piles alcalines	21-9313
Poignée		Poignée Portative (poignée)	7363-139
Vis		6-32 x 3/8 Bout plat Vis à tête en acier inoxydable	17-8519
Rondelles		Rondelle de sécurité interne n° 6 en acier inoxydable	20-9009
Manuel		Manuel d'utilisation du modèle 9-4	Modèle 9-4
Certificat d'étalonnage		Certificat d'étalonnage (valide pendant 1 an)	FORM C22A

La chambre d'ionisation à cinq gammes du modèle 9-4 avec/boîtier (numéro de pièce 48-3701) inclut toutes les pièces comprises avec la pièce 48-3739 ainsi qu'avec les articles suivants :

Storm Case Storm CS-DSI-iM2300 2311063 Noir

Carte mère, Dessin 293 × 711	CARTE	Entièrement assemblée Carte mère	5293-711
CONDENSATEURS	Référence C100	Description 1uF, 35V	Numéro de pièce 04-5656
	C101	0,01uF, 200V	04-5747
	C102,C103	0,47uF, 50V	04-5760
	C104	10uF, 10V-DT	04-5766
	C105	1uF, 35V	04-5656
	C106	0,01uF, 200V	04-5725
	C107	1uF, 35V	04-5656
	C108	0,001uF, 100V	04-5659
	C109	68uF, 10V	04-5654
	C110	0,1uF, 100V	04-5792
	C111	1uF, 50V	04-5708
	C112	0,001uF, 100V	04-5659
	C113- C116	0,01uF, 200V	04-5765
	C118- C119	0,01uF, 200V	04-5765
	C120	0,47uF, 100V	04-5776
	C121, C122	0,01uF, 200V	04-5765
	C123	68uF, 10V	04-5654
	C124, C125	0,1uF, 100V	04-5792
	C126	0,01uF, 200V	04-5725
	C127	0,1uF, 100V	04-5792
	C128	1uF, 16V	04-5701
	C129	0,01uF, 50V	04-5664
	C130	0,47uF, 100V	04-5760
	C131, C132	0,47uF, 100V	04-5776
	C133	0,1uF, 100V	04-5792
TRANSISTORS	Q100	SI2301BDS-TI	07-6486
	Q102	SI2301BDS-TI	07-6486
	Q103, Q104	2N7002LT1G	05-5840
CIRCUITS INTÉGRÉS	U100, U101	LMC7111BIM5X	06-6410
	U102, U103	MAX4542ESA	06-6453
	U104	LMC7111BIM5X	06-6410
	U105	LT1304CS8-5	06-6434
	U106	LT1790BIS6-2.5	06-6691
	U107	LMC7111BIM5X	06-6410
	U108	LT1617ES5-1	06-6760
	U109	SM5420-030-A-P-T	2311127

	Référence U110 U111 U112 U113 U114 U115	Description PIC18LF2520-I/SO INA126UA MCP4822-E/SN MCP9800AOT-M/OTG MAX809JTRG LMC7111BIM5X	Numéro de pièce 06-6696 06-6726 06-6722 06-6687 06-6423 06-6410
DIODES	CR100 CR101-CR103 CR104 CR105 CR106 CR107	CMSH1-40M CMPD2005S MMBZ5270BL CMPD2005S CMPSH-3 TR CMPD3003S	07-6411 07-6468 07-6474 07-6468 07-6489 07-6515
RÉSISTANCES	R100 R101 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R111 R112 R113 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R121 R122 R124 R125 R126 R128 R130 R131	100K, 250mW, 1 % 365K, 250mW, 1 % 61,9K, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 22,10hm, 250mW, 1 % 100K, 250mW, 1 % 365K, 250mW, 1 % 15K, 250mW, 1 % 47,5K, 250mW, 1 % 100K, 3266X1-104 154K, 250mW, 1 % 2210hm, 250mW, 1 % 2210hm, 250mW, 1 % 249K, 250mW, 1 % 82,5K, 250mW, 1 % 82,5K, 250mW, 1 % 82,5K, 250mW, 1 % 1,5M, 250mW, 1 % 82,5K, 250mW, 1 % 82,5K, 250mW, 1 % 61,9K, 250mW, 1 % 61,9K, 250mW, 1 % 499K, 250mW, 1 % 61,9K, 250mW, 1 %	12-7834 12-7049 12-7026 12-7844 12-7055 12-7834 12-7049 12-7998 12-7872 12-7243 09-6823 12-7197 12-7017 12-7862 12-7862 12-7987 12-7987 12-7987 12-7243 12-7849 12-7849 12-7849 12-7849 12-7849 12-7880 12-7026 12-7037 12-7096 12-7882 12-7996 12-7996 12-7996 12-7209

	Référence R134 R135 R136 R137 R138 R139 R140 R141-R143 R144 R145 R146-R149 R150 R151 R152, R153 R154 R155 R156 R157 R158 R159 R160 R161 R162	Description 100K, 250mW, 1 % 221K, 250mW, 1 % 10K, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 1K, 250mW, 1 % 1,96K, 250mW, 1 % 1K, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 100Ohm, 250mW, 1 % 1K, 250mW, 1 % 221K, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 100Ohm, 250mW, 1 % 1M, 250mW, 1 % 100Ohm, 250mW, 1 % 100Ohm, 250mW, 1 % 100Ohm, 250mW, 1 % 100Ohm, 250mW, 1 % 100K, 3266X1-104 124K, 250mW, 1 % 1MK, 250mW, 1 % 1MK, 250mW, 1 %	Numéro de pièce 12-7834 12-7845 12-7839 12-7844 12-7832 12-7065 12-7832 12-7844 12-7832 12-7840 12-7845 12-7845 12-7844 12-7832 12-7844 12-7832 12-7844 12-7832 12-7844 12-7832 12-7844 12-7832 12-7844 12-7832 12-7844 12-7832 12-7872 09-6823 12-7032 12-7844 12-7839
CONNECTEURS	R163	301Ohm, 250mW, 1 %	12-7863
	P100	1-640456-0 MTA100×10	13-8066
	P100	1-640456-0 MTA100×10	13-8066
	P101	640456-3 MTA100×3	13-8081
	P102	53014-0610MOLEX	13-8974
	P103	640456-5 MTA100×5	13-8057
	P104	640456-4 MTA100×4	13-8088
COMMUTATEURS	SW100	3S1-SP9-B8-M2QE	7464-186
	SW101	D5G0206S-9802	08-6761
	SW102	3S1-SP9-B8-M2QE	7464-186
	SW103	A123S1CWCQ	08-6781
DIVERS	JP100	5-146280-3	13-8571
	L100, L101	22uH	21-9808

Carte de l'électromètre, Dessin 293 × 670	CARTE	Entièrement assemblée Carte de l'électromètre	5293-442
CONDENSA- TEURS	C1	2pF, 200V	04-5726
CIRCUIT INTÉGRÉ	U1	IC-LMP7721MA	06-6728
DIODES	CR1-CR2	CMPSH-3	07-6489
RÉSISTANCES	R1 R2 R3 R6 R7 R8 R9	1M, 1/4W, 1 % 500G, 330mW, 20 % 4,2G, 1W, 10 % 27K, 1/4W, 1 % 500G, 330mW, 20 % 1M, 1/4W, 1 % 27K, 1/4W, 1 %	12-7844 12-7248 12-8022 12-7243 12-7248 12-7844 12-7243
RELAIS	RL1	Ensemble de bobine SPST-NC MDSR-7 Ensemble de lames Ensemble de bobine	4293-541 7293-532 4293-538
CONNECTEURS		SPDT MDRR-DT Ensemble de lames	7293-543
CONNECTEURS	P1 P2	1-640456-0 MTA100×10 103186-1	13-8066 13-8471



9


Dessins


SCHÉMA DE LA CARTE MÈRE, Dessin 293 × 711 (4 feuilles)


SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DE LA CARTE MÈRE 293 × 712A (2 feuilles)


CARTE DE L'ÉLECTROMÈTRE, Dessin 293 × 670


SCHÉMA D'ASSEMBLAGE DE LA CARTE DE L'ÉLECTROMÈTRE 293 $\times\,672$

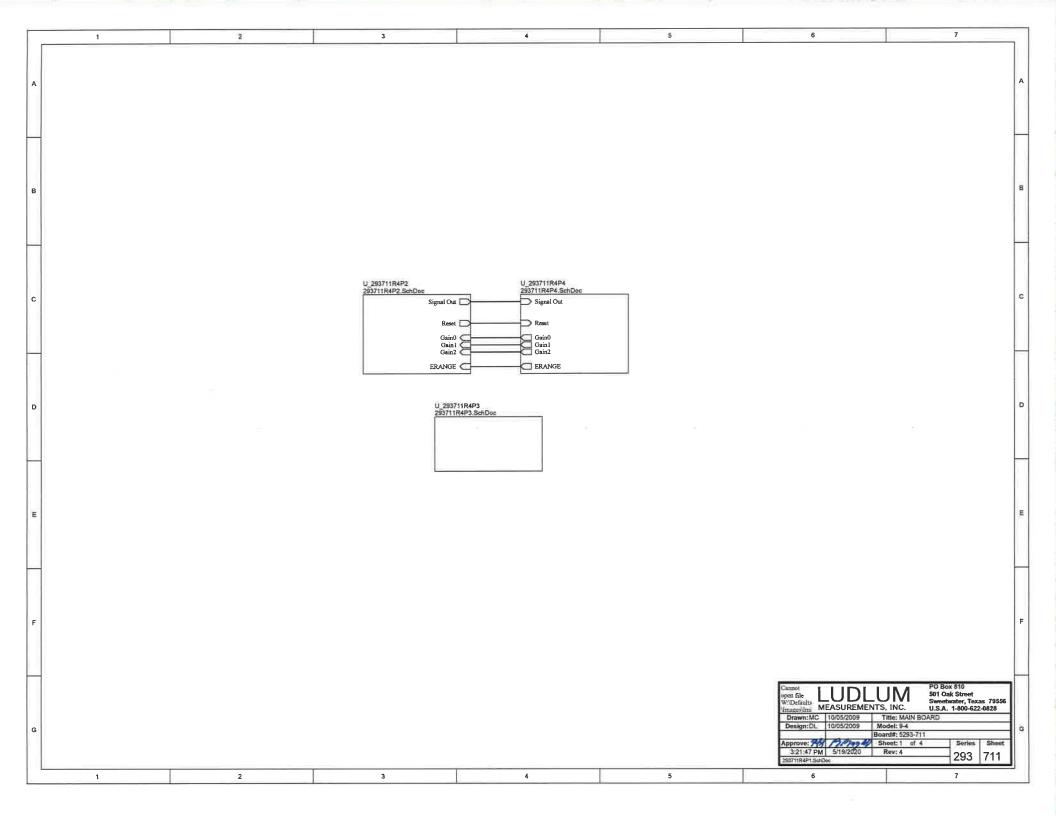


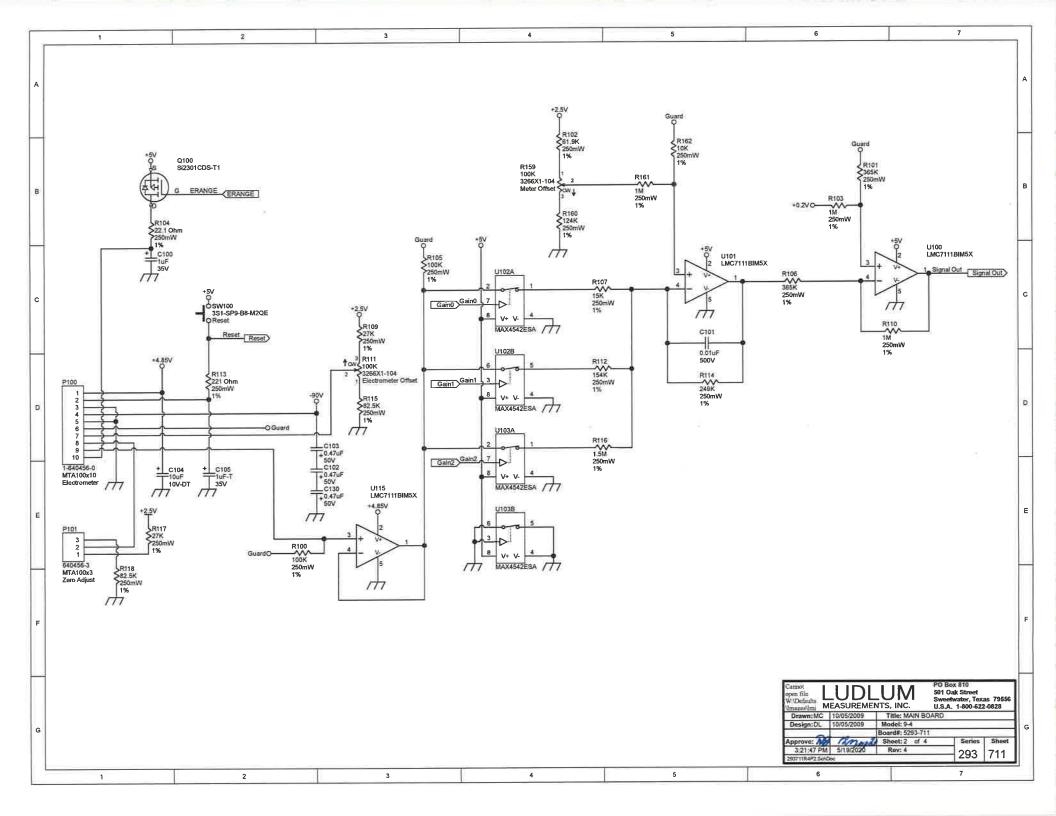


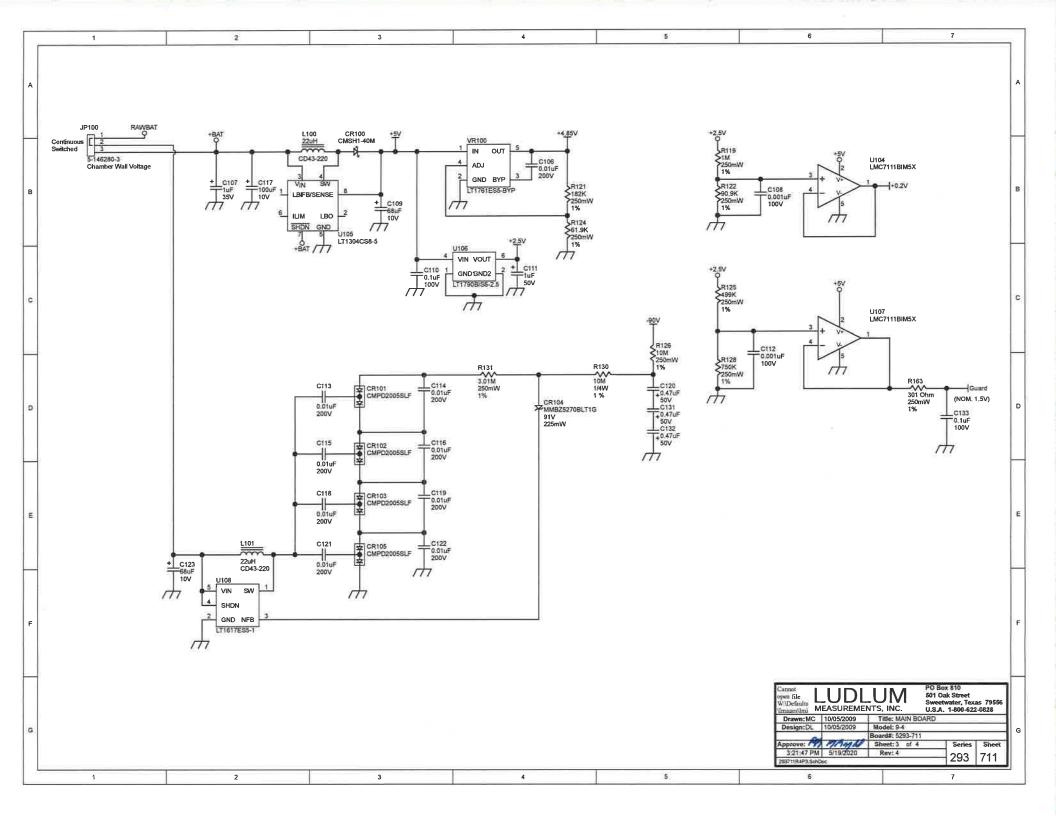

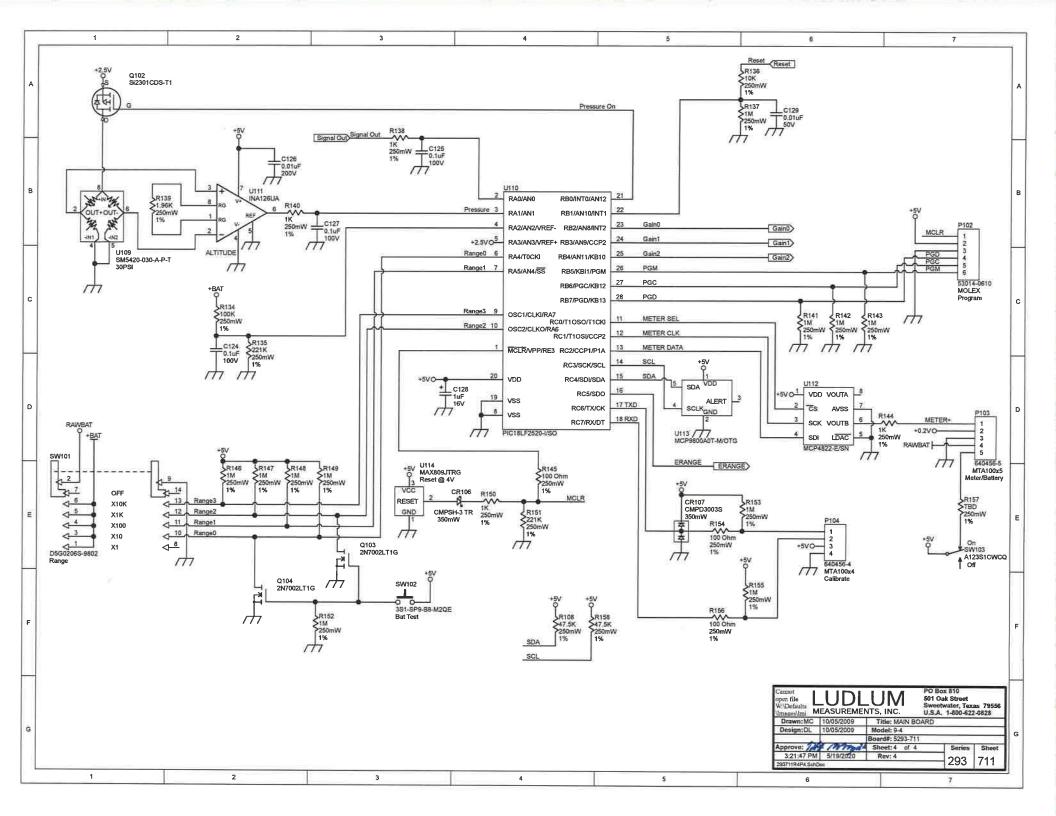


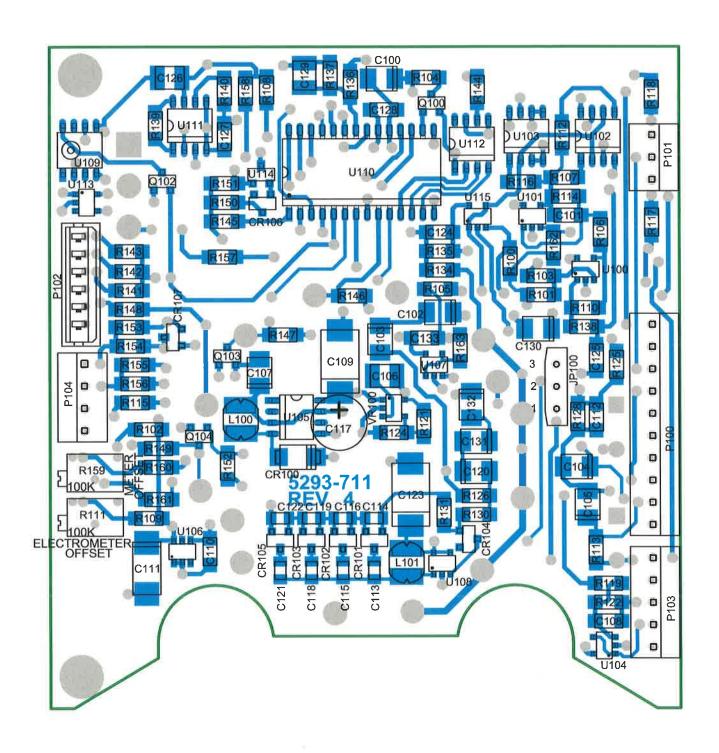


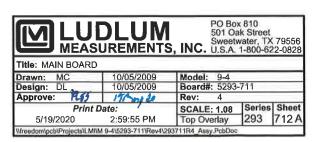

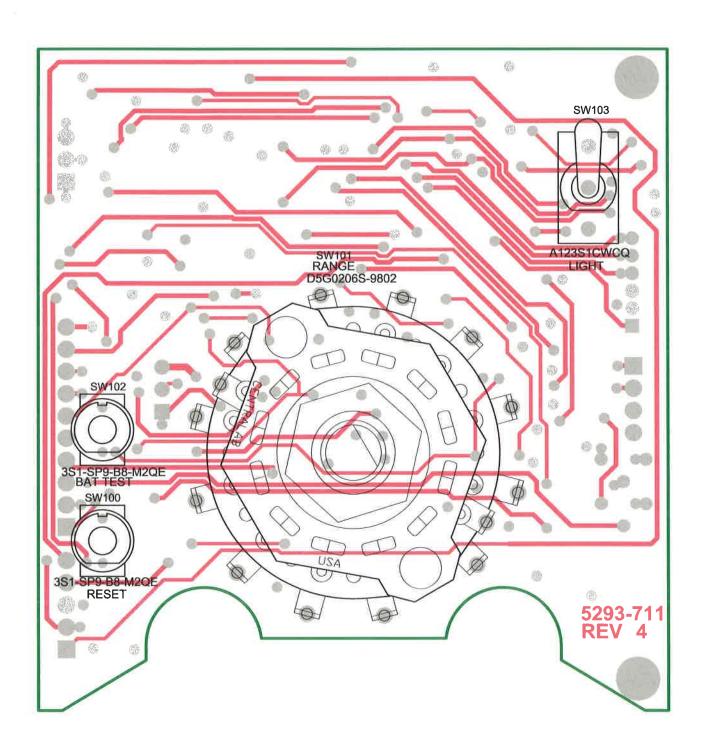



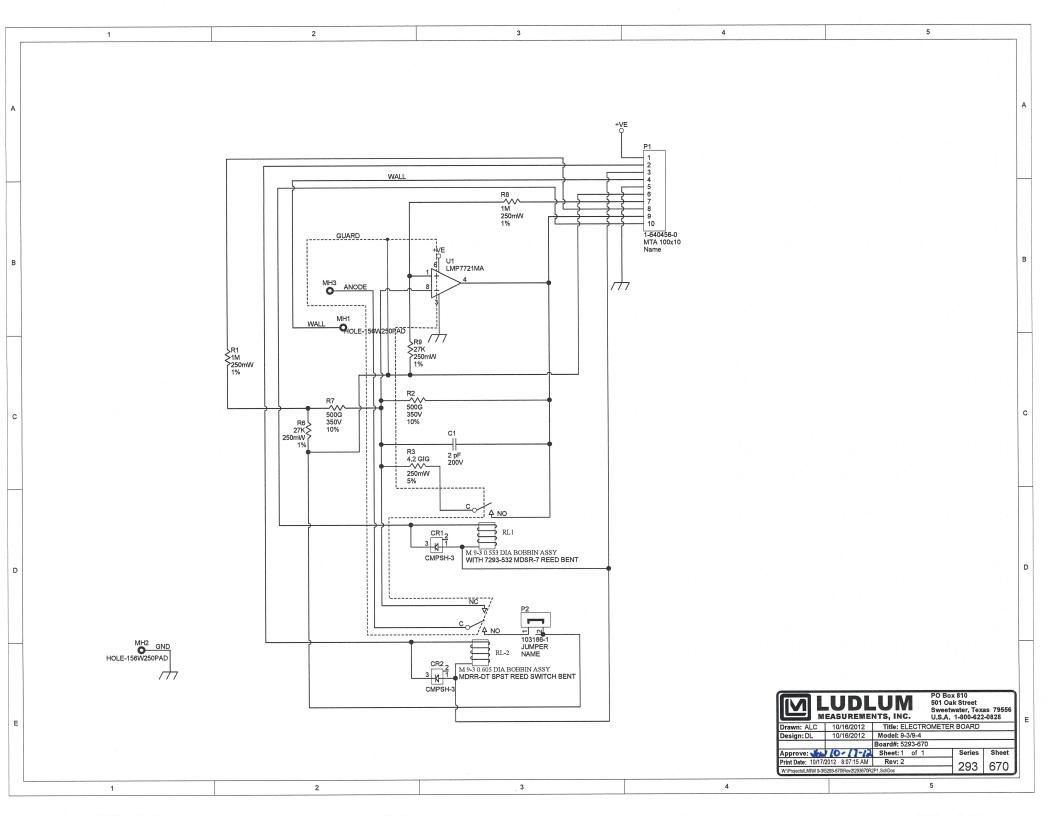

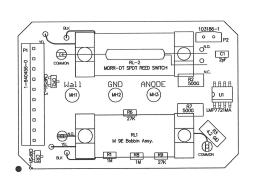



Title: ELECTROMETER BOARD

Drawn: ALC		Model: 9-3/9-4				
Design: DL	10/16/2012	Board#: 5293-6	370			
Approve: 16W	10-17-12	Rev: 2				
Print D	ate:	00/LEE. 1100	Series Sheet			
10/17/2012	9.07.10 AM	Top Overlay	1293 671			

W:\Projects\LMI\M 9-3\5293-670\Rev2\293670R2_Manual.PcbDoc